knwaagen



Manual de Usuário



ÍNDICE

Manual de Operação:

2
2
2
3
4
5
6
7
7
8
8
8
8
8
g
10
11
11
11
11
12
13
13
13
14
14
14
15
16
16
16
16
18



1 Introdução

1.1 Antes de colocar o equipamento em uso

A fim de utilizar corretamente este equipamento, por favor leia este manual de operação atentamente antes de colocar o equipamento em uso. Em caso de duvida, por favor entre em contato com o fornecedor do equipamento.

1.2 Recomendações

- 1) Instale a balança em uma superfície nivelada, firme e livre de vibrações e sem corrente de ar muito forte para garantir pesagens corretas.
- 2) Não permita que o indicador de pesagem seja submetido a impactos ou choques, bem como à balança que o mesmo conectado. Não deixe objetos sobre a plataforma de pesagem quando não estiver pesando nem submeta a balança a impactos que podem resultar em sobrecarga sobre o sistema de pesagem.
- 3) As cargas a serem aplicadas suavemente sobre o prato de pesagem não devem exceder em hipótese alguma a carga máxima da balança, sempre estará apontado no indicador de pesagem e junto com as informações metrológicas.
- 4) Todos os materiais a serem pesados devem ser posicionados no centro da plataforma de pesagem. As dimensões do material a ser pesado não devem exceder às dimensões da plataforma de pesagem.
- 5) Se o indicador de pesagem não for utilizado por longos períodos de tempo é recomendável que o mesmo seja armazenado em um local seco e limpo, caso seu indicador possuir a bateria, ligando a balança para um período de 08:00hs.
- 6)É recomendável a utilização de baterias e peças originais no equipamento.
- 7) Usar cabos com diâmetro de 3 a 5.5mm para a conexão da célula de carga e interface serial RS232.



1.3 Instalação

- 1.3.1 Instale o equipamento de pesagem sobre uma superfície nivelada, firme, estável e livre de vibrações de forma a permitir leituras rápidas e precisas.
- 1.3.2 A balança deverá operar sempre nivelada, se necessário corrigir nos pés de apoio.
- 1.3.3 Evite instalar o equipamento em locais expostos diretamente a luz solar.
- 1.3.4Se possível, é recomendável evitar a conexão deste indicador de pesagem à rede elétrica AC onde estejam conectados outros equipamentos que possam ser fonte geradora de distúrbios e transiente elétricos, de forma a minimizar a possibilidade de ocorrência de erro durante as pesagens.
- 1.3.5 Antes de ligar o equipamento remova todo e qualquer material que esteja sobre a plataforma de pesagem, da mesma forma que deve ser evitado deixar material muito tempo sobre a plataforma de pesagem, mesmo que ela esteja desligada.
- 1.3.6 Assim que o equipamento for ligado, o display irá exibir a carga máxima da balança por 3 segundos e em seguida estará pronta para a operação.
- 1.3.7 Para uma melhor precisão do sistema é recomendável deixar o equipamento 15 minutos ligado antes de iniciar o uso do equipamento.



1.4 Prevenções de Segurança

Não use a balança em áreas perigosas.

A balança não deve ser utilizada em locais com poeiras, gases e líquidos inflamáveis.

 Sempre utilizar adaptadores AC/DC fonte originais da KNWaagen.

O adaptador deve ser utilizado sempre em ambientes internos, não usar no tempo sujeito a intempéries.

 Usar somente periféricos e casos originais da KNWaagen

Os cabos de comunicação seguem a uma padronização própria, sendo necessário (deverá ser solicitado).

O rompimento dos lacres

A ruptura do lacre original (Ipem-SP) ou lacre de serviço (KN Waagen), implica na perda da garantia da fábrica



1.5 Declaração de conformidade

 A KN Waagen Balanças Ltda, declara para todos os fins, que desenvolva e produz os seguintes equipamentos:

Balança Série E Balança Série CD Balança Série P Balança Série R

Indicadores de pesagem KN ID-01 Indicadores de pesagem KN ID-03 Indicadores de pesagem KN ID-04 Indicadores de pesagem KN ID-05

Todas as balanças e indicadores estão em conformidade com as seguintes normas:

- Norma IEC 801-2 Descarga Eletrostática
- -Norma IEC 801-3 Imunidade a campos radiação eletromagnética
- Norma IEC 801-4 Transientes Elétricos
- Portaria Inmetro/Dimel Nº 236/94
- -Sistema da garantia da qualidade KN Waagen, conforme normas NBR ISO/IEC 170025 e ISO 9000:2008
- Portaria de aprovação de modelo Inmetro/Dimel Nº 0344/2010
- Portaria de aprovação de modelo Inmetro/Dimel Nº 0188/2010



1.5.1 Aparência dos Instrumentos

Modelo ID-01



Modelo ID-04



Modelo ID-03



Alimentação e Consumo de energia conforme as páginas 14, 15 e 16



2.3 ZERO

Quando a plataforma de pesagem estiver vazia (sem nenhuma carga) e o display não estiver exibindo zero, pressionando a tecla ; iremos zerar a indicação da balança.

- Quando a balança estiver medindo dentro da faixa de aceitação de zero, a execução da função cancela a função de tara.
- Faixa de aceitação de zero: Para atender aos requisitos da Portaria INMETRO Nº236/94 este equipamento tem faixa de aceitação de zero limitada a 4% da carga máxima do equipamento.

2.3.1 Função de Tara

- Posicione um recipiente sobre a plataforma de pesagem e assim que o peso estiver estável, pressione a tecla para zerar a indicação do peso do recipiente. O display irá ativar então a legenda -T-
- Posicione os produtos dentro do recipiente, e então o display exibirá o peso líquido dos produtos.
- Remova todo o recipiente; o display exibirá então o valor negativo do peso do recipiente vazio. Neste momento, pressionando a tecla novamente irá cancelar a tara realizada e a balança voltará a indicar zero. A legenda → T+ será então desativada do display.
- A função tara pode ser utilizada continuamente até atingir a carga máxima do equipamento.
- A operação de tara sucessiva é realizada através da adição ou remoção de objetos da plataforma de pesagem e o acionamento da tecla (1) cada vez que esta operação for realizada.



2 Operando a balança

2.1 Funções das Teclas

Tecla para a seleção de Unidades: grama (g), kilograma (kg) ou quilate (ct).
Com esta tecla você escolhe qual modo de operação será utilizado: Pesagem, Contagem ou Porcentagem.
Tecla Tara, também utilizada como "retorno" nos comandos operacionais e de seleção.
Tecla Tara, também utilizada como "avanço" nos comandos operacionais e de seleção.
Esta tecla abre os perfis de configuração de Pesagem, Parâmetros e calibração da Balança.
A tecla SEL é utilizada nas opções de configurações, onde ela seleciona as mesmas permitindo avançar e alterar as seleções disponíveis.
Tecla utilizada para ligar e desligar a balança. Nas opções de setagens ela funciona como "ESC" onde a mesma retorna para a seleção anterior.
Com esta tecla você entra/confirma nos modos de seleção e ativa a impressão de dados (quando houver uma impressora disponível).

2.2 Ligando

Quando a balança estiver desligada, pressionando a tecla , a balança irá ligar.

2.2.1 Desligando

Quando a balança estiver ligada, pressionando e segurando a tecla , a balança irá desligar.

2.2.2 Utilizando o indicador no modo bateria

Quando o indicador for desconectado da rede o mesmo entra automaticamente no modo de bateria, onde a carga da mesma é indicada atraves do bargraph.


A representação da bateria é feita através de uma barra, composta por 5 pontos, cada ponto representa 20% da carga da bateria disponível, conforme a imagem abaixo:

No caso da imagem, o bargraph indica que a bateria contém 60% da sua capacidade total de funcionamento, já que são apresentados 3 pontos abaixo da letra $\underline{\textbf{b}}$.



2.3.2 Tara Manual

A função de tara manual permite o usuário um valor pré-determinado de tara antes de se colocar a carga na balança para isso pressione a tecla e siga os passos abaixo:

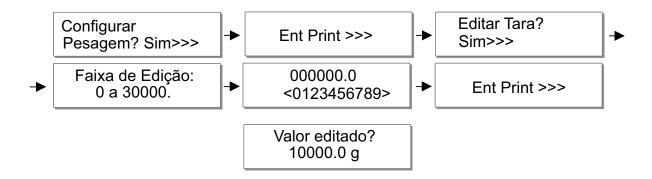

Observação: O valor da faixa de edição muda de acordo com o modelo da balança.

Depois de editar o valor de tara manual, o valor indicado na pesagem será subtraído do tara manual.



2.4 Função BRUTO/LÍQUIDO

Sempre que a balança for ligada, o valor que será mostrado no display corresponde ao Peso Líquido. Quando um objeto é colocado no prato da balança, e a tecla (f) é pressionada, o Peso Bruto corresponderá ao valor do objeto na balança, e o Peso Líquido será equivalente a '0', ou seja, a partir da primeira tara, o valor mostrado no display sempre será o Líquido.

Quando houver uma impressora conectada a balança, o Peso Bruto Líquido e a Tara poderão ser vistos na impressão.

Exemplo:

Se você colocar um peso de 100g e mandar imprimir repare que o valor do Peso Líquido será de 100 g , igual ao valor do Peso Bruto, que é o valor total representado pela balança.

Se tararmos a balança e colocarmos mais 100 g e imprimirmos, o valor que sairá no Protocolo de Impressão será, Peso Bruto igual a 200 g que é o valor total que está sendo impresso pela balança, a Tara será 100 g que é o valor encontrado no momento da tara e o Peso Líquido de 100 g que é o valor atual encontrado depois da tara. Se taramos novamente a balança e colocarmos mais 100 g e mandamandarmos imprimir o protocolo, o Peso Bruto será de 300g, a Tara irá para 200 g e o Peso Líquido será de 100 g. Se tararmos novamennovamente a balança, repare que o Peso Bruto irá para 300 g, a Tara será 300 g e o Peso Líquido será igual a 0 g. Basicamente, o Peso bruto é a soma da Tara e do Peso Líquido.



2.5 Alterando as Unidades

Pressione a tecla , em seguida a tecla até a unidade desejada e pressione a tecla para confirmar a seleção.

Unidades disponíveis para seleção no display, são os seguintes:

UNIDADE UNIDADE grama (g) kilograma (kg)

Para confirmar a unidade escolhida, pressione 🚇 .

2.6 Alterando os Modos de Operação

Pressione a tecla , em seguida a tecla até a aplicação desejada, em seguida pressione enter para confirmar a seleção.

Os modos de aplicação disponíveis para seleção no display, são os seguintes:


Aplicação: Aplicação: Aplicação: Aplicação: Verificação >

Para confirmar o modo escolhido, pressione 🚇 .

2.7 Configuração de Pesagem

Permite editar o valor da tara.

- 1º Pressione a tecla , em seguida pressione até aparecer a aplicação Pesagem, depois pressione para confirmar a seleção.
- 2º Para editar o valor da tara pressione a tecla e siga os passos abaixo:

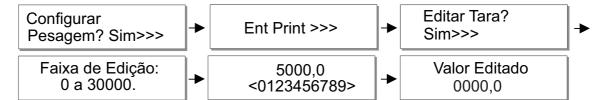


Observação: O valor da faixa muda de acordo com a capacidade da Balança.


2.8 Configuração de Contagem

- 1º Pressione a tecla em seguida a tecla até a aplicação contagem e de para confirmar a seleção.
- 2º Se for utilizar um recipiente (Tara), coloque o recipiente vazio na balança e pressione a tecla 💽 .
- 3º Para configurar a contagem pressione a tecla e siga os passos abaixo:



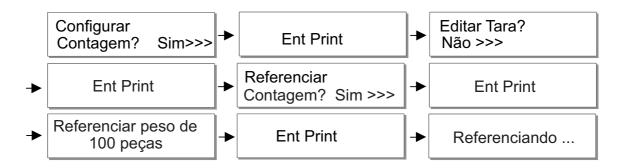


* Quando a resposta na pergunta Referenciar Contagem, for NÃO:

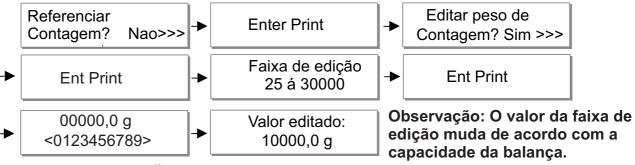


2.9 Configuração de Porcentagem

- 1º Pressione a tecla , em seguida pressione a tecla para confirmar a seleção.
- 2º Se for utilizar um recipiente (Tara), coloque o recipiente vazio na balança e pressione a tecla 🗊 .
- 3º Para configurar a Porcentagem pressione a tecla e siga os passos abaixo:

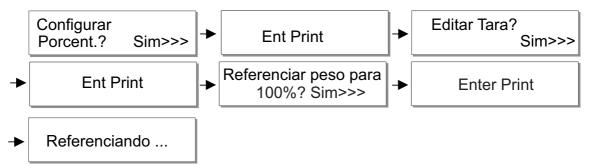

Quando a resposta na pergunta Referenciar Porcentagem, for NÃO:

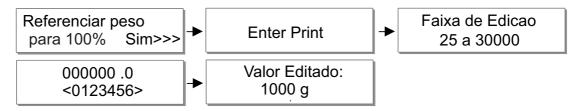





3 Configuração de Parâmetros

3.1 Leitura

- 1º Pressione a tecla , em seguida a tecla até aparecer a função desejada.
- 2º Pressione o para mudar de não para sim.
- 3º Em seguida pressione para iniciar a configuração dos parâmetros, conforme os displays abaixo:

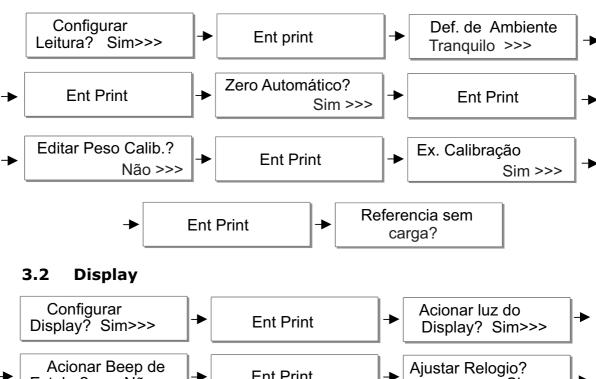

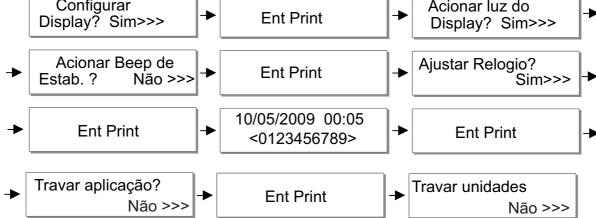


- 1º Para mudar a alternativa de confirmação (Sim ou Não) utilize a tecla .
- 2º Para retornar a opção anterior pressione a tecla .
- 3º Para confirmar a seleção pressione 📵.




4 Configuração de Saídas

4.1 RS 232

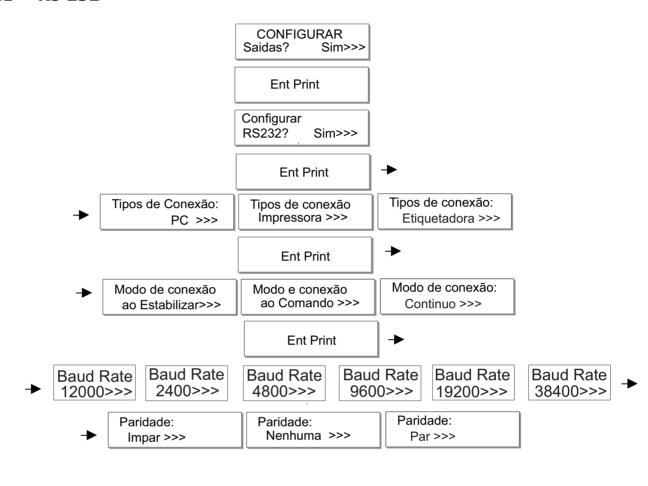

4.2 Impressão

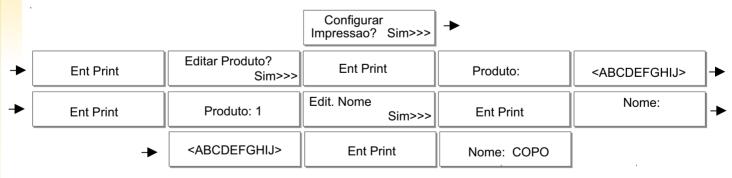




- 1º Para mudar a alternativa de confirmação (Sim ou Não) utilize a tecla .
- 2º Para retornar a opção anterior pressione a tecla 🕲.
- 4º Nas seleções em que é necessário escolher NÚMEROS e LETRAS, as teclas (1) (1) são utilizadas para avançar e retroceder os caracteres, para selecioná-los utilize a tecla (2).

5 Calibração da Balança

- 1º Pressione a tecla , em seguida a tecla até aparecer a função leitura.
- 2º Pressione 😡 para alterar o modo de seleção para 'SIM'
- 3º Em seguida pressione para iniciar a operação de calibração conforme os displays abaixo:

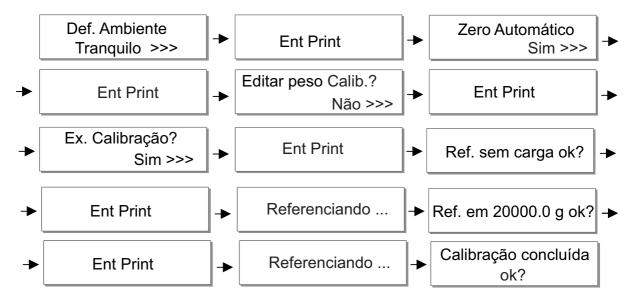

No processo de calibração da balança, o sistema sempre pedirá o PP (Peso-Padrão) correspondente ao valor máximo pré-definido nas configurações de Pesagem (ver página 8 - Modo Pesagem).

ATENCAO! Verifique PP Este display, irá aparecer quando o PP colocado na balança estiver 5% acima ou abaixo do peso solicitado.



6 Características Técnicas

6.1 Serie CD

Modelo	Capacidade	Resolução	Repetibilidade	Linearidade	Prato	
KN CD 20/02	20 kg	0,0002 kg	0,0004 kg	0,0004 kg		
KN CD 25/05	25 kg	0,0005 kg	0,001 kg	0,001 kg	0,242 x 0,322	
KN CD 30/05	30 kg	0,0005 kg	0,001 kg	0,001 kg		
KN CD 50/1	50 kg	0,001 kg	0,002 kg	0,002 kg		
KN CD 50/2	50 kg	0,002 kg	0,004 kg	0,004 kg		
KN CD 60/1	60 kg	0,001 kg	0,002 kg	0,002 kg	0,353 x 0,473	
KN CD 60/2	60 kg	0,002 kg	0,004 kg	0,004 kg	x	
KN CD 100/2	100 kg	0,002 kg	0,004 kg	0,004 kg	0,420 x 0,600	
KN CD 100/5	100 kg	0,005 kg	0,010 kg	0,010 kg		
KN CD 150/2	150 kg	0,002 kg	0,004 kg	0,004 kg		
KN CD 150/5	150 kg	0,002 kg	0,004 kg	0,004 kg		
KN CD 200/5	200 kg	0,005 kg	0,010 kg	0,010 kg		
KN CD 200/10	200 kg	0,010 kg	0,020 kg	0,010 kg	0,420 x 0,600	
KN CD 300/5	300 kg	0,005 kg	0,010 kg	0,010 kg		
KN CD 300/10	300 kg	0,010 kg	0,020 kg	0,010 kg		
Resposta		< 2	? segundos			
Operação	+ 10° C 40° C					
Alimentação	Entrada > 100 a 240 VcA (50/60Hz) - Saída > 12 VDC / 17VDC)					
Potência		10 VA				
Proteção	IP-65					
Bateria Interna	Modelo Precisão 12V 1.3AH / Modelo Normal 6V 4AH					
Saídas	RS232 (sim) / Saída RS485 (opcional)					

6.2 Serie E

Modelo	Capacidade	Resolução	Repetibilidade	Linearidade	Prato	
KN E 501	500 g	0,01g	0,02g	0,02g		
KN E 1102	1100 g	0,02g	0,04g	0,04g		
KN E 2505	2500 g	0,05g	0,1g	0,1g		
KN E 3005	3000 g	0,05g	0,1g	0,1g		
KN E 5501	5500 g	0,01g	0,2g	0,2g	0,100 a 0,350	
KN E 8801	8800 g	0,01g	0,2g	0,2g	X	
KN E 8800 DR	8800 g e 800 g	0,1g e 0,01g	0,2g a 0,02g	0 ,2g e 0,02 g	0,150 a 0,400	
KN E 10002	16000g	0,02g	0,4g	0,4 g		
KN E 12002	12000g	0,02g	0,4g	0,4 g		
KN E 16002	16000g	0,02g	0,4g	0,4 g		
Resposta	ta < 2 segundos					
Operação	+ 10° C 40° C					
Alimentação	Entrada > 100 a 240 VcA (50/60Hz) - Saída > 12 VDC / 17VDC)					
Potência	10 VA					
Proteção	IP-65					
Bateria Interna	Modelo Precisão 12V 1.3AH / Modelo Normal 6V 4AH					
Saídas	RS232 (sim) / Saída RS485 (opcional)					



6.3 Serie P

Modelo	Capacidade	Resolução	Repetibilidade	Linearidade	Prato
KN P 100/10	100kg	0,01 kg	0,01 kg	0,01 kg	
KN P 100/20	100kg	0,02 kg	0,04 kg	0,04 kg	
KN P 100/50	100kg	0,05 kg	0,01 kg	0,01 kg	
KN P 150/20	150kg	0,05 kg	0,04 kg	0,04 kg	
KN P 150/50	150kg	0,05 kg	0,10 kg	0,01 kg	
KN P 200/20	200kg	0,02 kg	0,04 kg	0,04 kg	
KN P 200/50	200kg	0,05 kg	0,10 kg	0,10 kg	
KN P 300/50	300kg	0,05 kg	0,10 kg	0,10 kg	
KN P 300/100	300kg	0,10 kg	0,10 kg	0,10 kg	
KN P 500/50	500kg	0,05 kg	0,10 kg	0,10 kg	
KN P 500/100	500kg	0,10 kg	0,20 kg	0,20 kg	
KN P 500/200	500kg	0,20 kg	0,40 kg	0,40 kg	0,3 a 2 x 0,3 a 3
KN P 1000/100	1000kg	0,10 kg	0,20 kg	0,20 kg	
KN P 1000/200	1000kg	0,20 kg	0,40 kg	0,40 kg	
KN P 1000/500	1000kg	0,50 kg	1.00 kg	1.00 kg	
KN P 2000/200	2000kg	0,20 kg	0,40kg	0,40 kg	
KN P 2000/500	2000kg	0,50 kg	1.00 kg	1.00 kg	
KN P 2000/1000	2000kg	1.00 kg	2.00 kg	2.00 kg	
KN P 3000/500	3000kg	0,50 kg	1.00 kg	1.00 kg	
KN P 3000/1000	3000kg	1.00 kg	2.00 kg	2.00 kg	
KN P 5000/1000	5000kg	0,50 kg	1.00 kg	1.00 kg	
KN P 5000/1000	5000kg	1.00 kg	2.00 kg	2.00 kg	
		< 2 :	segundos		
Operação		+ 10° C 40° C			
Alimentação	Entrado	Entrada > 100 a 240 VcA (50/60Hz) - Saída > 12 VDC / 17VDC)			
Potência			10 VA		
Proteção			IP-65		
Bateria Interna	Mo		/ 1.3AH / Modelo No		
Saídas	RS232 (sim) / Saída RS485 (opcional)				



7 Certificado de Garantia

A kinwagen assegura ao primeiro proprietário da Balança **Modelo KN**, garantia de**12 meses** contra defeitos de fabricação, contados a partir da entrega, comprovada pela nota fisca de venda ou pela data de fabricação, impressa através do número de série.

A kinwagen declara a garantia nula, sem efeito, se esta Balança sofrer qualquer dano por motivo de acidente de qualquer natureza, por produtos químicos ou corrossivos, uso abusivo ou em desacôrdo com o manual de instruções, por ter sido ligado a corrente elétrica de tensão imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda, no caso de apresentar sinais de violação do lacre ou de conserto por pessoa não autorizada.

A utilização do equipamento de forma não especificada neste manual, poderá prejudicar a segurança oferecida pelo mesmo.

Os equipamentos são fabricados sob o "SISTEMA DA GARANTIA DA QUALIDADE KNWAAGEN", conforme normas NBR ISO/IEC 170025 e ISO 9000:2008 e são acompanhados com Certificados de Calibração, rastreáveis a padrões acreditado pela RBC / INMETRO, o que nos permite dar como garantia, os prazos mencionados.

Esta garantia não abrange eventuais despesas de frete, transporte e embalagem, e aplica-se somente quando o produto for comprado no Brasil.

Declaração de Conformidade

Nós abaixo assinados

Empresa: KNWAAGEN Balanças Ltda.

Endereco: R. Howard Archibal Acheson Júnior, 609 - Jardim Barbacena.

Estado / País: Cotia - SP, 06711-280

Telefone: (11) - 4612-4090

e-mail:vendas@knwaagen.com.br

Site: www.knwaagen.com.br